


LEGEPLADSINSPEKTION udført for:

Ejerlaug Ellebæk III
7500 Holstebro

Antal beliggenheder: 3

Antal redskaber: 15

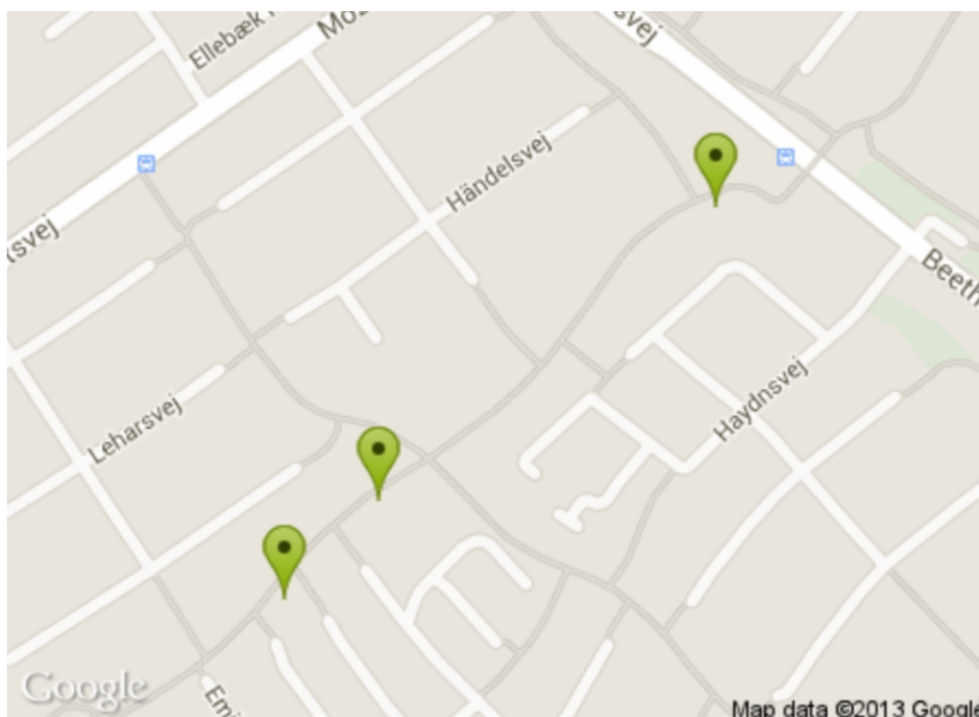

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Henrik Carlson

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S
Certifikat nr.: 713001037 fra TÜV Produkt Service
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: nov 25, 2013

Report ID: HC465

Dansk Legepladsinspektion ApS
Ternevej 14 • DK-7430 Ikast • tlf. +45 2510 2501 • mail@dalpin.dk • www.dalpin.dk • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Ikast afdeling v/Henrik Carlson
Ternevej 14, DK-7430 Ikast
Tlf.: +45 2510 2503

Svendborg afdeling v/Allan Linde Larsen
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2504

Hinnerup afdeling v/Bjarne Terndrup
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2502

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse
2. Kundeinformation
3. Inspektionsvilkår
4. Oversigt over beliggenhed
5. Beliggenhed
6. Redskabsoversigt
7. Inspektion af legeredskaber
8. Bemærkninger

2. Kundeinformation

Ejerlaug Ellebæk III	Kontaktperson:	Jes Hansen
Grønt område ved Emil Reesens Vej m.m.	Telefon:	51270809
	E-mail:	benteogjeshansen@youmail.dk
Holstebro		
7500		

3. Inspektionsvilkår

Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standarder hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1-7 og 10,11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Skaterudstyr. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN 1176-1 pkt. 6. Hvis korrekt mærkning i henhold til EN 1176-1 pkt. 7 ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet, anneks A, B og C, samt i forhold til EN 1176-6 Anneks B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN 1176-1 Anneks D, samt almindelige måleværktøjer.

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt. Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

Certificeret legepladsinspektør



Henrik Carlson

4. Oversigt over beliggenhed

Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Side 3

Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2


Side 12

Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3

Side 21

5. Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Adresse:

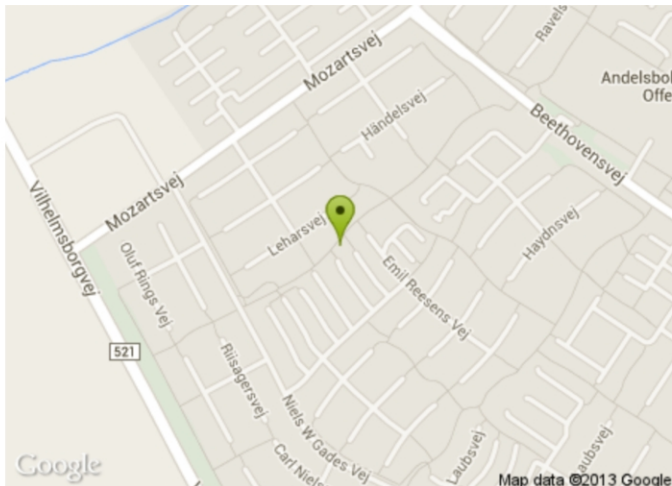

6. Redskabsoversigt



Navn: Gyng
 Redskabstype: Gynger/Type 1 - Gyng med en rotationsakse
 Producent: Noles A/S
 Åbne problemstillinger: 0



Navn: Klatreredskab med rutsjebane
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Klatreredskab
 Producent: Noles A/S
 Åbne problemstillinger: 0



Navn: Legehus
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
 Producent: Ukendt
 Åbne problemstillinger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
 Producent: Noles A/S
 Åbne problemstillinger: 0

6. Redskabsoversigt



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Producent: Noles A/S
Åbne problemstillinger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Producent: Noles A/S
Åbne problemstillinger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Producent: Ledon
Åbne problemstillinger: 1

7. Redskab - Gynges, Legepladsudstyr/Gynges/Type 1 - Gynges med en rotationsakse Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Gynges
Producent: Noles A/S
Installationsdato: jan 01, 2006
Levetid: 10
Materiale: Metal / træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

7. Redskab - Klatrerredskab med rutsjebane, Legepladsudstyr/Klatrerredskab Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Klatrerredskab med rutsjebane
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: nov 01, 2013
 Materiale: Metal / træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

7. Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Legehus
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)




Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

Problemstilling - Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse, Der er manglende vedligeholdelse af redskabet. (EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse)

Oprettet	nov 25, 2013	Status	Åbent
Inspektør	Henrik Carlson	Inspektionstype	Årlig hovedinspektion
Klassificering	5 - Observation	Dato for udbedring	
Problembeskrivelse	Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning		
Bemærkninger	Der er begyndende forfald/råd i sider og omkring døråbning. Vær i forbindelse med alm. tilsyn opmærksomme på skadens udvikling.		

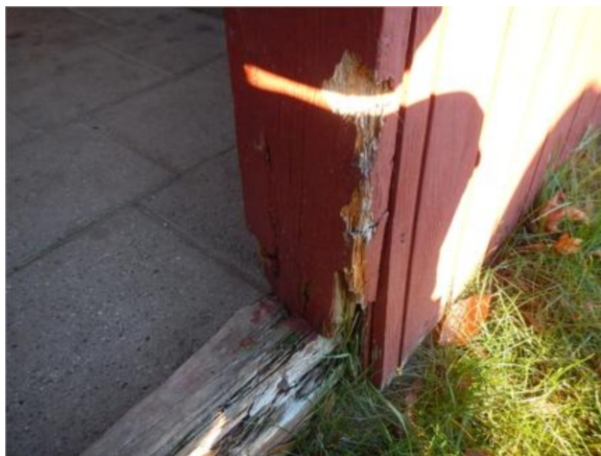

7. Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Legehus
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2008
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

7. Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Vippe
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2013
 Materiale: Metal / træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

7. Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Vippe
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2005
 Materiale: Metal / træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647

7. Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Vippe
 Producent: Ledon
 Installationsdato: jan 01, 2002
 Materiale: Kunststof / metal
 Småbørn (0-5 år)



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162647


Problemstilling - Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter, Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Bemærk: (EN1176:2008 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter)

Oprettet	nov 25, 2013	Status	Åbent
Inspektør	Henrik Carlson	Inspektionstype	Årlig hovedinspektion
Klassificering	5 - Observation	Dato for udbedring	
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en brede på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard.		
Bemærkninger			



5. Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Adresse:

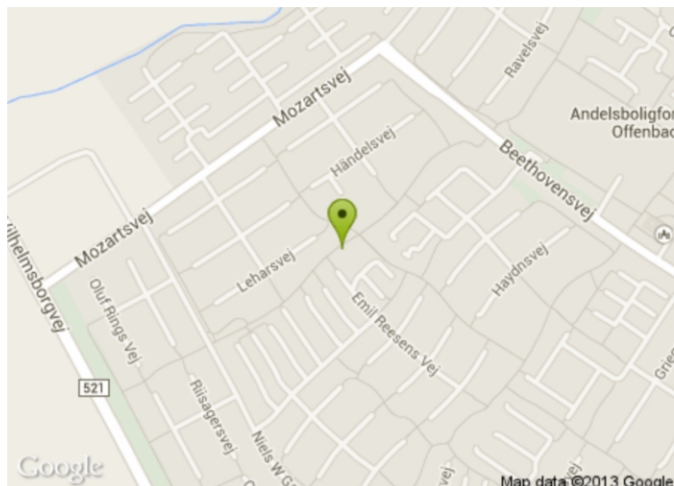

6. Redskabsoversigt



Navn: Balance
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Balance/motorik
 Producent: Noles A/S
 Åbne problemstillinger: 0



Navn: Gyng
 Redskabstype: Gynger/Type 1 - Gyng med en rotationsakse
 Producent: Ukendt
 Åbne problemstillinger: 0



Navn: Gyng
 Redskabstype: Gynger/Type 1 - Gyng med en rotationsakse
 Producent: Ukendt
 Åbne problemstillinger: 0



Navn: Karrusel
 Redskabstype: Karrusel/Type B Klassisk karrusel
 Producent: Ukendt
 Åbne problemstillinger: 0

6. Redskabsoversigt



Navn: Klatreredskab
Redskabstype: Legepladsudstyr/Klatreredskab
Producent: Noles A/S
Åbne problemstillinger: 0



Navn: Sandkasse
Redskabstype: Sandleg/Sandkasse
Producent: Noles A/S
Åbne problemstillinger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 1 - 1-vejs vippe
Producent: Noles A/S
Åbne problemstillinger: 0

7. Redskab - Balance, Legepladsudstyr/Balance/motorik Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Balance
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2006
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Gynges, Legepladsudstyr/Gynges/Type 1 - Gynges med en rotationsakse Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Gynges
Producent: Ukendt
Materiale: Træs
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Gynges, Legepladsudstyr/Gynges/Type 1 - Gynges med en rotationsakse Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Gynges
Producent: Ukendt
Materiale: Træs
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Karrusel, Legepladsudstyr/Karrusel/Type B Klassisk karrusel Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Karrusel
Producent: Ukendt
Materiale: Stål
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Klatrerredskab, Legepladsudstyr/Klatrerredskab Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Klatrerredskab
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2006
 Materiale: Træ
 Børn (6-11 år)
 Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Sandkasse, Legepladsudstyr/Sandleg/Sandkasse Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Sandkasse
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan 01, 2007
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

7. Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 1 - 1-vejs vippe Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Vippe
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: nov 01, 2013
 Materiale: Metal / træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser




Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162651

5. Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3

Adresse:

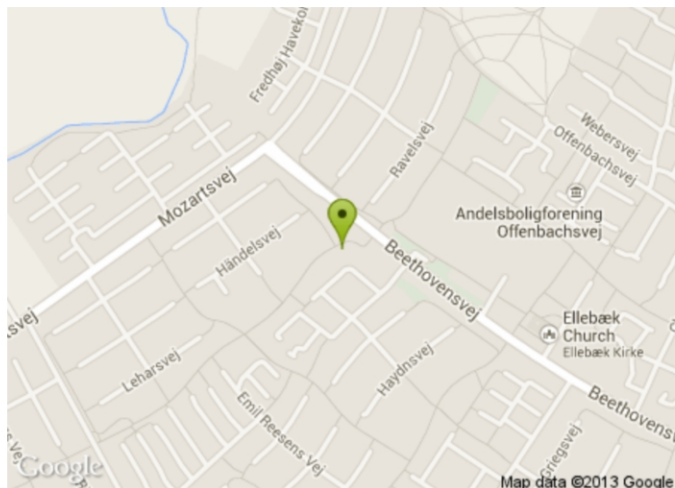

6. Redskabsoversigt



Navn: Gyng

Redskabstype: Gynger/Type 1 - Gyng med en rotationsakse

Producent: Ukendt

Åbne problemstillinger: 1

7. Redskab - Gynges, Legepladsudstyr/Gynger/Type 1 - Gynges med en rotationsakse Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3

Navn: Gynges
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Inspektion er udført:

Inspektionstype	Inspektør	Dato	Inspektionsnummer
Årlig hovedinspektion	Henrik Carlson	nov 25, 2013	10162654

Problemstilling - Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde, Udstrækningen af faldunderlaget for lille + 225cm. (EN1176:2008 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde)

Oprettet	nov 28, 2013	Status	Åbent
Inspektør	Henrik Carlson	Inspektionstype	Årlig hovedinspektion
Klassificering	2 - Middelsvær afvigelse	Dato for udbedring	
Problembeskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng x 0,867 225cm når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger.		
Bemærkninger	Ved den aktuelle gyngesophængningshøjde skal faldunderlagets udstrækning være minimum 3,8 m. i begge retninger. Der er pr. 3,1 m og 3,35 m.		



8. Bemærkninger

[illegible]