


## LEGEPLADSINSPEKTION udført for:

Ejerlaug Ellebæk III  
7500 Holstebro

Antal beliggenheder: 3

Antal redskaber: 15

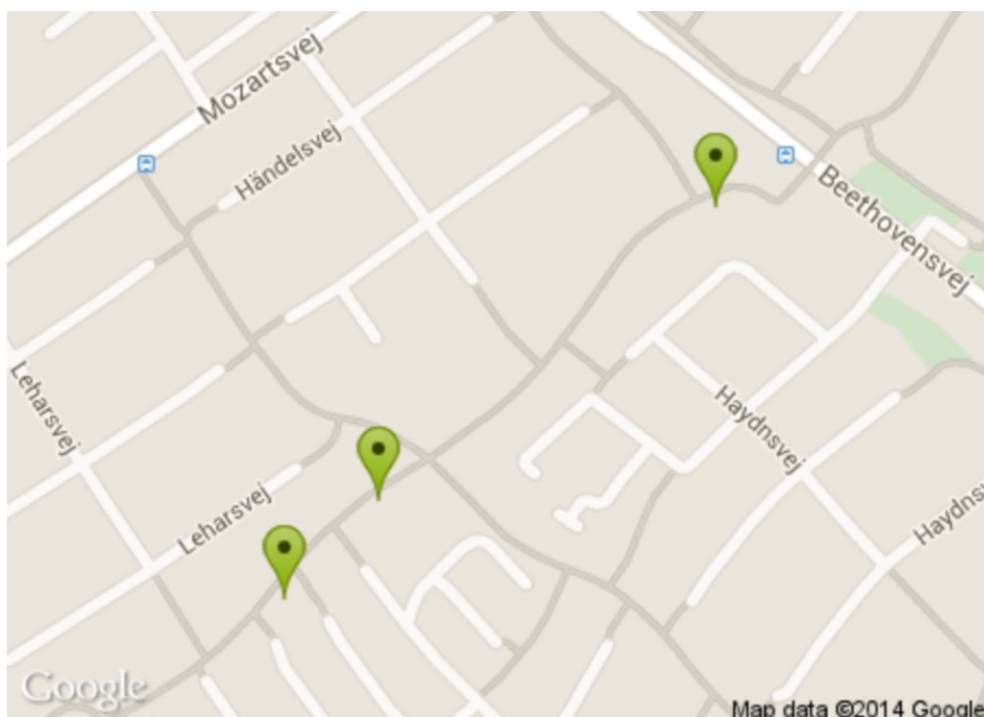

### Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:  
Henrik Carlson

Certificeret Legepladsinspektør  
Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S  
Certifikat nr.: 713001037 fra TÜV Produkt Service  
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

**Inspektionsdato: dec 04, 2014**

**Rapportnr.: HC1290**

Dansk Legepladsinspektion ApS  
Ternevej 14 • DK-7430 Ikast • tlf. +45 2510 2501 • mail@dalpin.dk • www.dalpin.dk • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Ikast afdeling v/Henrik Carlson  
Ternevej 14, DK-7430 Ikast  
Tlf.: +45 2510 2503

Svendborg afdeling v/Allan Linde Larsen  
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg  
Mobil: +45 2510 2504

Hinnerup afdeling v/Bjarne Terndrup  
Højager 91, DK-8382 Hinnerup  
Mobil: +45 2510 2502

## Indholdsfortegnelse

- Kundeinformation
- Inspektionsvilkår
- Beliggeheds og Risikovurderingsoversigt
- Beliggenhed
- Risikovurdering (Informativ)

## Kundeinformation

|             |                               |                |                             |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Kunde:      | Ejerlaug Ellebæk III          | Kundenr.:      | 51270809                    |
| Adresse:    | Grønt område ved Emil Reesens | Kontaktperson: | Jes Hansen                  |
| Område:     |                               | Telefon:       | 51270809                    |
| Postnr./By: | 7500 / Holstebro              | E-mail:        | benteogjeshansen@youmail.dk |

## Inspektionsvilkår

Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standarder hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1-7 og 10,11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Skaterudstyr. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN 1176-1 pkt. 6. Hvis korrekt mærkning i henhold til EN 1176-1 pkt. 7 ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet, anneks A, B og C, samt i forhold til EN 1176-6 Anneks B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN 1176-1 Anneks D, samt almindelige måleværktøjer.

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt. Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

Certificeret legepladsinspektør



Henrik Carlson

## Beliggeheds og Risikovurderingsoversigt


|                                   |            |            |         |          |           |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----------|
| Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1 |            | Adresse:   |         | Side 3   |           |
| Kontaktperson:                    |            | E-mail:    |         | Telefon: |           |
| Risikovurdering                   |            | 5          |         |          |           |
|                                   | Ubetydelig | Acceptabel | Uønsket | Høj      | Meget høj |

|                                   |            |            |         |          |           |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----------|
| Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2 |            | Adresse:   |         | Side 11  |           |
| Kontaktperson:                    |            | E-mail:    |         | Telefon: |           |
| Risikovurdering                   |            | 1          |         |          |           |
|                                   | Ubetydelig | Acceptabel | Uønsket | Høj      | Meget høj |

|                                   |            |            |         |          |           |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----------|
| Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3 |            | Adresse:   |         | Side 16  |           |
| Kontaktperson:                    |            | E-mail:    |         | Telefon: |           |
| Risikovurdering                   |            |            | 1       |          |           |
|                                   | Ubetydelig | Acceptabel | Uønsket | Høj      | Meget høj |

## Beliggenhed: Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Adresse:

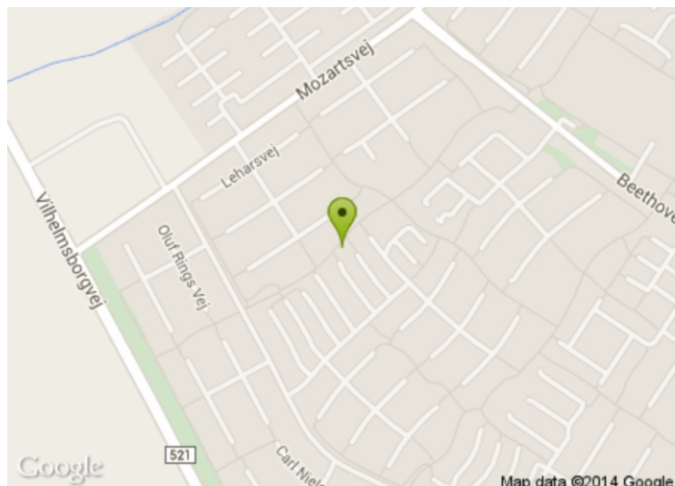

## Redskabsoversigt



Navn: Gyng  
 Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Klatreredskab med rutsjebane  
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Klatreredskab  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Legehus  
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus  
 Producent: Ukendt

Åbne  
 problemstillinger: 2



Navn: Legehus  
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 1

## Redskabsoversigt



Navn: Vippe  
 Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Vippe  
 Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 1



Navn: Vippe  
 Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning  
 Producent: Ledon

Åbne  
 problemstillinger: 1

## Redskab - Gyng, Legepladsudstyr/Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse Beliggenhed - Ejleraug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Gyng  
 Producent: Noles A/S  
 Installationsdato: jan 01, 2006  
 Levetid: 10  
 Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



## Redskab - Klatrerredskab med rutsjebane, Legepladsudstyr/Klatrerredskab Beliggenhed - Ejleraug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Klatreredskab med rutsjebane  
Redskabsnr.: FF221R  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: nov 01, 2013  
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser




## Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Legehus  
Producent: Ukendt  
Materiale: Træ  
Småbørn (0-5 år)






| Problemstilling      |                                                                                                                                 | Risikovurdering: 2 - Acceptabel |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse   | Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse         |                                 |
| Bemærkninger         | Der er begyndende forfald/råd i sider og omkring døråbning. Vær i forbindelse med alm. tilsyn opmærksomme på skadens udvikling. |                                 |
| Tiltag               |                                                                                                                                 |                                 |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                                 |                                 |

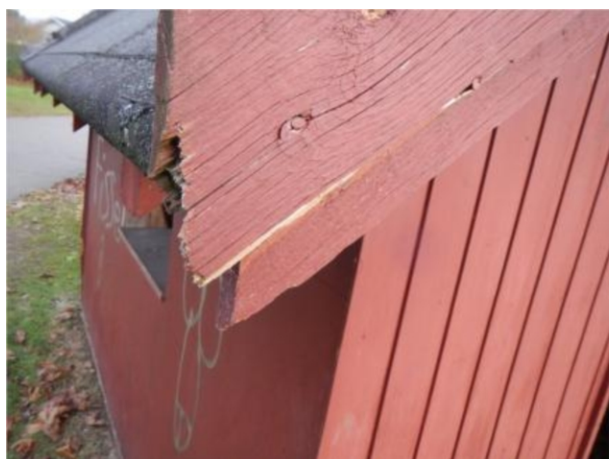

| Problemstilling      |                                               | Risikovurdering: 2 - Acceptabel |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse   | Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger         | Flere søm er ved at arbejde sig ud af taget.  |                                 |
| Tiltag               |                                               |                                 |
| Tiltags Bemærkninger |                                               |                                 |

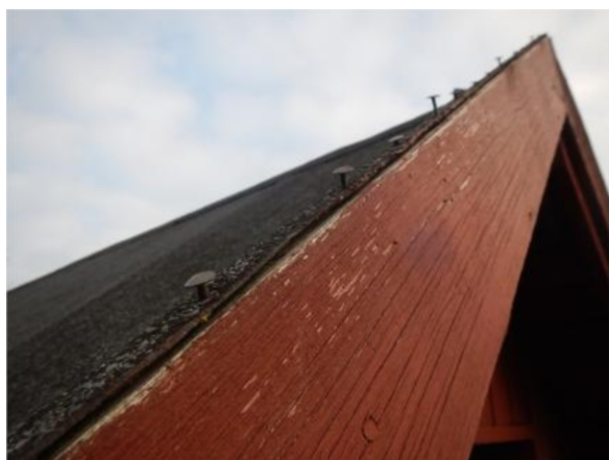

Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus  
 Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Legehus  
 Redskabsnr.: BH00  
 Producent: Noles A/S  
 Installationsdato: jan 01, 2008  
 Materiale: Træ  
 Småbørn (0-5 år)



| Problemstilling      |                                                                                                                                     | Risikovurdering: 2 - Acceptabel |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse   | EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse                                                                           |                                 |
| Bemærkninger         | Der er begyndende rådangreb i enkelte brædder i legehusets tag. Vær i forbindelse med alm. tilsyn opmærksomme på skadens udvikling. |                                 |
| Tiltag               |                                                                                                                                     |                                 |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                                     |                                 |



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning  
 Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1



Navn: Vippe  
Redskabsnr.: VD42  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: jan 01, 2013  
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning**  
**Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 1**

Navn: Vippe  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: jan 01, 2005  
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)



## Problemstilling

Risikovurdering: 2 - Acceptabel

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problembeskrivelse   | EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse                                                        |
| Bemærkninger         | Der er begyndende revnedannelser i limtræet. Vær i forbindelse med alm. tilsyn opmærksomme på skadens udvikling. |
| Tiltag               |                                                                                                                  |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                  |



## Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 1

Navn: Vippe  
 Producent: Ledon  
 Installationsdato: jan 01, 2002  
 Materiale: Kunststof/Stål

Småbørn (0-5 år)




| Problemstilling      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risikovurdering: 2 - Acceptabel |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse   | <p>Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm.</p> <p>BEMÆRK:<br/>Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard.<br/>EN1176:2008 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter</p> |                                 |
| Bemærkninger         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Tiltag               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |



## Beliggenhed: Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Adresse:

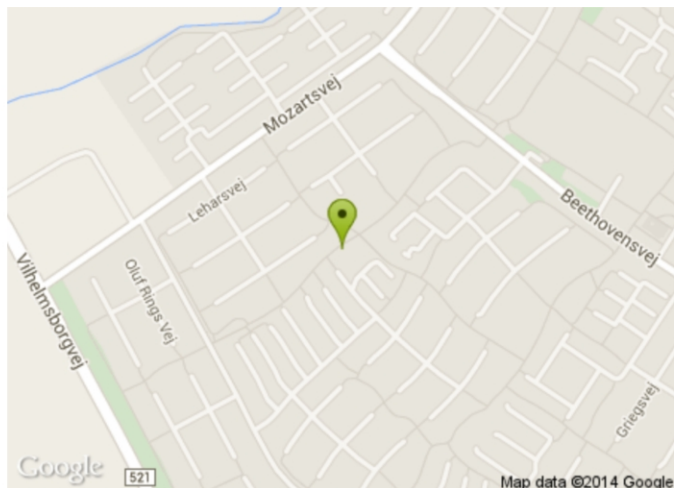

## Redskabsoversigt



Navn: Balance  
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Balance/motorik  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Gyng  
 Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse  
 Producent: Ukendt

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Gyng  
 Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse  
 Producent: Ukendt

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Karrusel  
 Redskabstype: Karrusel/Type B Klassisk karrusel  
 Producent: Ukendt

Åbne  
 problemstillinger: 0



## Redskabsoversigt



Navn: Klatreredskab  
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Klatreredskab  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0



Navn: Sandkasse  
 Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 1



Navn: Vippe  
 Redskabstype: Vippe/Type 1 - Aksevippe  
 Producent: Noles A/S

Åbne  
 problemstillinger: 0

## Redskab - Balance, Legepladsudstyr/Balance/motorik Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Balance  
 Producent: Noles A/S  
 Installationsdato: jan 01, 2006  
 Materiale: Træ  
 Småbørn (0-5 år)  
 Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



## Redskab - Gynges, Legepladsudstyr/Gynges/Type 1 - Gynges - en rotationsakse Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Gyng  
Producent: Ukendt  
Materiale: Træ  
Småbørn (0-5 år)  
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Gyng, Legepladsudstyr/Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse**  
**Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2**

Navn: Gyng  
Producent: Ukendt  
Materiale: Træ  
Småbørn (0-5 år)  
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Karrusel, Legepladsudstyr/Karrusel/Type B Klassisk karrusel**  
**Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2**

Navn: Karrusel  
Producent: Ukendt  
Materiale: Stål

Småbørn (0-5 år)  
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Klatreredskab, Legepladsudstyr/Klatreredskab**  
**Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2**

Navn: Klatreredskab  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: jan 01, 2006  
Materiale: Træ  
Børn (6-11 år)  
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Sandkasse, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse**  
**Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 2**

Navn: Sandkasse  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: jan 01, 2007  
Materiale: Træ  
Småbørn (0-5 år)



| Problemstilling      |                                                                                                                                                                                                         | Risikovurdering: 2 - Acceptabel |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse   | Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes.<br>Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger         | Samlingerne af stolperne trænger til efterspænding.                                                                                                                                                     |                                 |
| Tiltag               |                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                                                                                                         |                                 |



## Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 1 - Aksevippe

### Beliggenhed - Ejlerlaug Ellebæk III\Legeområde 2

Navn: Vippe  
 Redskabsnr.: VP04R  
 Producent: Noles A/S  
 Installationsdato: nov 01, 2013  
 Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)


Dette redskab har ingen afvigelser





Beliggenhed: Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3

Adresse:

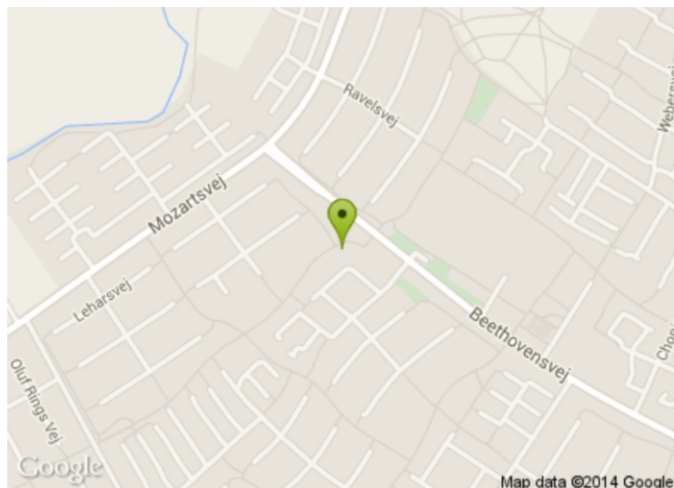

## Redskabsoversigt



Navn: Gyng  
Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse  
Producent: Ukendt

Åbne  
problemstillinger: 1

## Redskab - Gyng, Legepladsudstyr/Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse Beliggenhed - Ejerlaug Ellebæk III\Legeområde 3

Navn: Gyng  
Producent: Ukendt  
Materiale: Træ  
Småbørn (0-5 år)  
Børn (6-11 år)



| Problemstilling      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risikovurdering: 3 - Uønsket |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Problembeskrivelse   | Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok.<br>Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger.<br>EN1176:2008 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde |                              |
| Bemærkninger         | Ved den aktuelle gynggeophængningshøjde skal faldunderlagets udstrækning være minimum 3,8 m. i begge retninger. Der er pr. 3,1 m og 3,35 m.                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Tiltag               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Tiltags Bemærkninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |



## Risikovurdering (Informativ)

| Sandsynlighed  | Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 - Meget høj  | Meget høj sandsynlighed. Hvis en problemstillingen ikke bliver afhjulpel, så vel der højest sandsynligt opstå et uheld eller nedbrud. Eksempler:<br>Meget nedslidte kæder og sjækler. Kraftigt skadet gummi faldunderlag i stødområdet.                                                                                                          |
| 4 - Høj        | Høj sandsynlighed. Der er sandsynlighed for ulykke uden udefra kommende faktorer. Eksempler:<br>Forurening af løse faldunderlag med knust glas. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr.                                                                                                                                                    |
| 3 - Uønsket    | Uønsket sandsynlighed. Der skal en tilført faktor til for at det kan medføre en ulykke. Det er usandsynligt at tiltænkt brug vil føre til ulykke. Der skal tilføres en udefra kommende faktor. Eksempler:<br>Afdækninger er løse, fjernet eller været udsat for fx hærværk. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer. |
| 2 - Acceptabel | Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke. Kræver en væsentlig faktor eller en kombination af faktorer for at det kan finde sted. Sandsynligheden er afhængig af intensiteten af brug.                                                                                                                                                       |
| 1 - Ubetydelig | Ingen afgørende sandsynlighed for forekomst af ulykke. Hyppighed på niveau med lynnedslag samme sted.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Alvorlighed    | Alvorlighed af skade                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 - Meget høj  | Alvorlig skade inkl. Risiko for permanent invaliditet. Eksempler:<br>Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.                                                            |
| 4 - Høj        | Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler:<br>Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinneben og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud. |
| 3 - Uønsket    | Skader der kræver behandling af læge. Eksempler:<br>Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tær.                                                         |
| 2 - Acceptabel | Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.                                                                                                            |
| 1 - Ubetydelig | Ingen eller næsten ingen sandsynlighed skade. Der kan være tale om skadet tøj, eller minder blå mærker.                                                                              |

|               |                |                |                |             |         |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|
| Sandsynlighed | 5 - Meget høj  | 5-1 (3)        | 5-2 (3)        | 5-3 (4)     | 5-4 (4) | 5-5 (5)       |
|               | 4 - Høj        | 4-1 (2)        | 4-2 (3)        | 4-3 (3)     | 4-4 (4) | 4-5 (4)       |
|               | 3 - Uønsket    | 3-1 (2)        | 3-2 (2)        | 3-3 (3)     | 3-4 (3) | 3-5 (4)       |
|               | 2 - Acceptabel | 2-1 (1)        | 2-2 (2)        | 2-3 (2)     | 2-4 (3) | 2-5 (3)       |
|               | 1 - Ubetydelig | 1-1 (1)        | 1-2 (1)        | 1-3 (2)     | 1-4 (2) | 1-5 (3)       |
| Risikomatrix  |                | 1 - Ubetydelig | 2 - Acceptabel | 3 - Uønsket | 4 - Høj | 5 - Meget høj |
|               |                | Alvorlighed    |                |             |         |               |

## Risikoniveauer

|            |   |
|------------|---|
| Meget høj  | 5 |
| Høj        | 4 |
| Uønsket    | 3 |
| Acceptabel | 2 |
| Ubetydelig | 1 |