


89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Projekt	Private legepladser Holstebro kommune	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	24. jan 2023, 11:10
GPS-koordinat	56.37602, 8.57148	Ændret af	Per Graversen
		Ændret	25. jan 2023, 10:48
		Status	Afsluttet

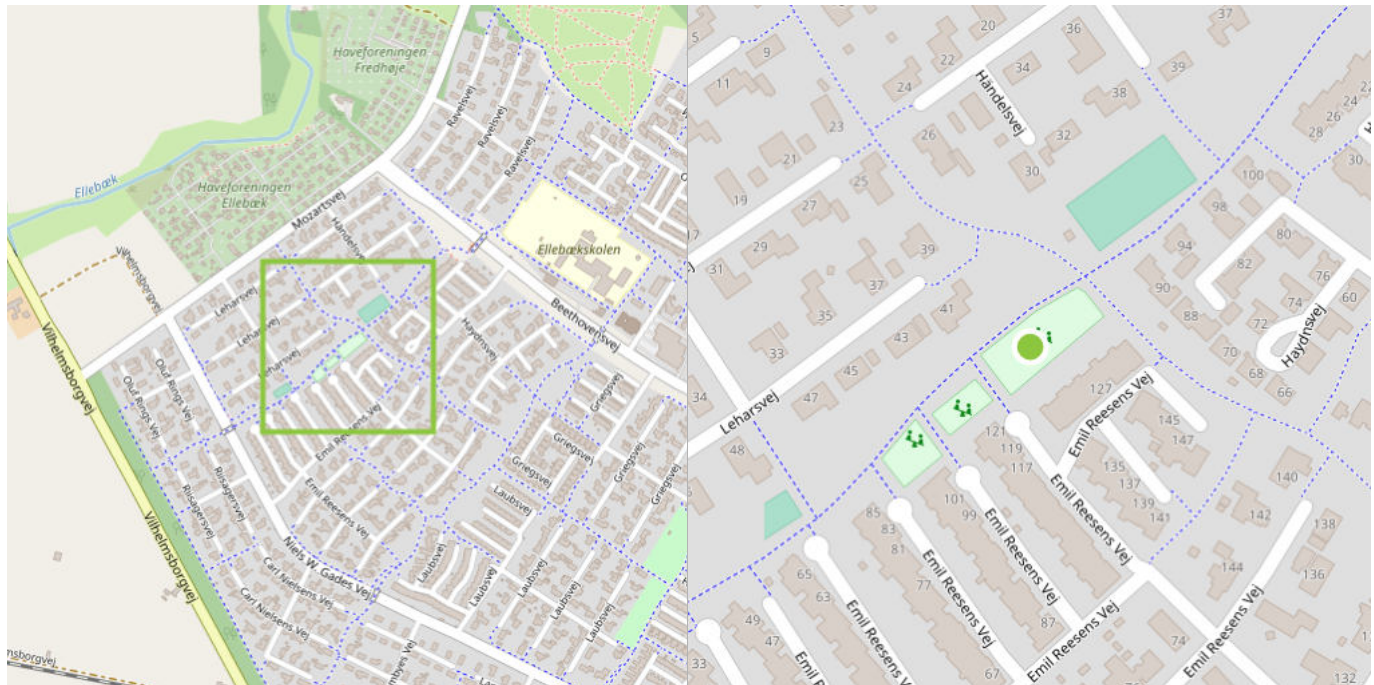

Dato for inspektion	24-01-2023
Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10	
Legepladsens Navn	
Den store legeplads.	
Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48	
Praktisk info	
Adresse	
På det grønne område nær Emil Reesens Vej 121 7500 Holstebro	
Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48	
Legeplads ansvarlig	OK
Ejerlauget- ellebæk 3 Holstebro	
Marianne Petersen	
Riisagersvej 18. 7500 Holstebro	
tlf. 60708967	
Mail: powerinvi2@gmail.com	
Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48	

Status

Opsummering.

Der er 3 redskaber med mærket Rød
Der er 3 redskaber med mærket Gul
Der er 4 redskaber med mærket Grøn

Rød er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 der medfører et højt risikoniveau.

Gul er redskaber hvor der er en eller flere afvigelser fra DS/EN 1176 som giver et uønsket risikoniveau.

Grøn er redskaber med et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer at vedligeholde og reparere sine legepladser mv., så de til en hver tid opfylder bygningsreglementets krav og, at der dermed er en tilfredsstillende sikkerhed mod personskader, jf. byggeloven § 17.

Næste rettidige årlige hoved inspektion er senest d. 24. Januar 2024

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

Emne 1

Oversigts Billeder

Gynge

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-2:2017 - Gynger

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.

2. Redskabet identifikation og fremstillings år

3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.

4. Et nulpunkt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:33



2 - 24. jan 2023, 10:34

Stødområder

Billede nr. 1

Stødområdets udstrækning med korrekt faldunderlag er for lille. Stødområdet skal min. være længden på gyngens ophæng $\times 0,867 + 225$ cm. Resultatet er minimumsafstanden fra gyngens centrum til kantafrænsningen i begge gyngeretninger ved korrekt gyngesophængshøjde. Der må ikke være hårde genstande i dette område.

Gyngens ophængshøjde er 182 cm, så stødområdets mindste udstrækning er 382,79 cm i begge retninger i gyngerefterretningen. Her er der målt 21 cm for lidt i den viste retning.

KILDE:

DS/EN 1176-2 Punkt 4.10.2.1 – Mål på faldrum og stødområde

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.8.5.2 – Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse

Information om gyngen.

Gyngesophængshøjde 182 cm.

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:36

Tilstand

Billede nr. 1

Manglende korrigerende vedligeholdelse.

redskabet er i stykker. Kædebeskyttelsen er revnet.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 2

Der mangler et fastgørelse element. Møtrik mangler.


Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:37

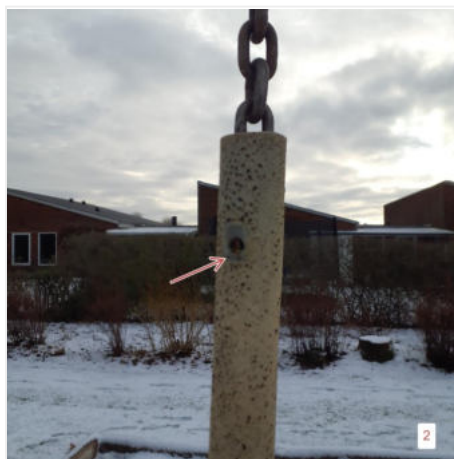

2 - 24. jan 2023, 10:44

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 2

Oversigts Billeder

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-2:2017 - Gynger

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.

2. Redskabet identifikation og fremstillings år

3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.

4. Et nulpunkt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

1 - 24. jan 2023, 10:39



2 - 24. jan 2023, 10:40

Stødområder

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand

Billede nr. 1

Redskabet er angrebet af råd. der er risiko for at overliggeren knækker.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 2

Der mangler efterspænding af fastgørelse elementer. Sømmene har arbejdet sig ud.


Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:40

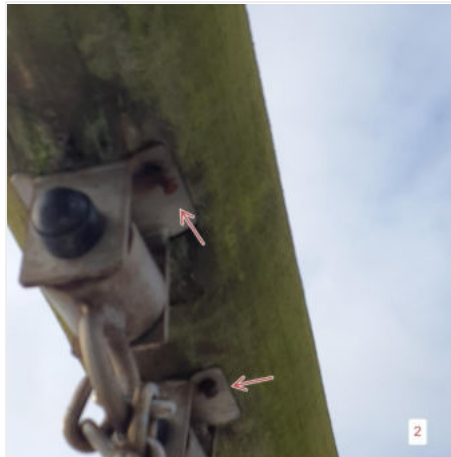

2 - 24. jan 2023, 10:40

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 3

Oversigts Billeder

Balancebom

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 - generelt

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.

2. Redskabet identifikation og fremstillings år

3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.

4. Et nulpunkt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:46

Stødområder

Tilstand

Billede nr. 1

Trædele skal udformes sådan at regn/nedbør frit dræner bort, vandansamlinger skal undgås. Her kan der samle sig vand.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.3 Træ og lignende produkter

Billede nr. 2

Ru overflader må ikke frembringe nogen fare for tilskadekomst. Her vurderes det at brugeren kan komme til skade.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:46



2 - 24. jan 2023, 10:46

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

Emne 4

Oversigts Billeder

Vippe, Dyr

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.

2. Redskabet identifikation og fremstillings år

3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.

4. Et nulpunkt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:47

Stødområder

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand

Billede nr. 1

Redskaber bør udformes således, at der ikke kan samle sig vand i dem, hvilket der her kan i bunden af dækket.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.1 – Generelt (Udformning og fremstilling)

Billede nr. 2


Metaldeler skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det.

Her er stålet rustet.


Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

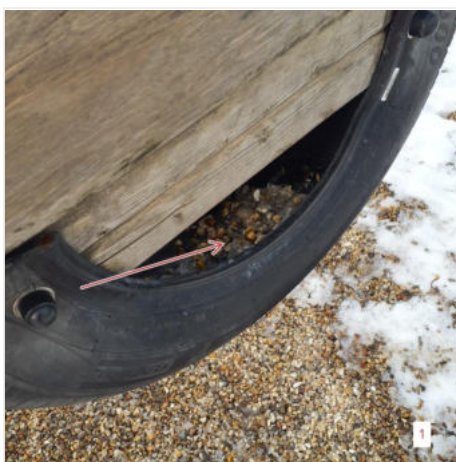

1 - 24. jan 2023, 10:48

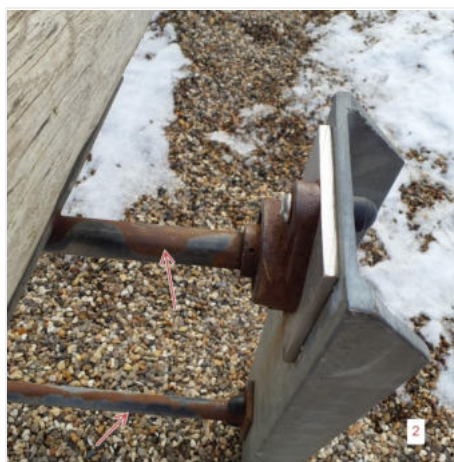

2 - 24. jan 2023, 10:48

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 5

Oversigts Billeder

Diverse

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:


DS/EN 1176-1:2017 - generelt

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Der er ikke konstateret nogen afvigelser i forhold til DS/EN 1176 på synstidspunktet. Udover manglende mærkning.

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

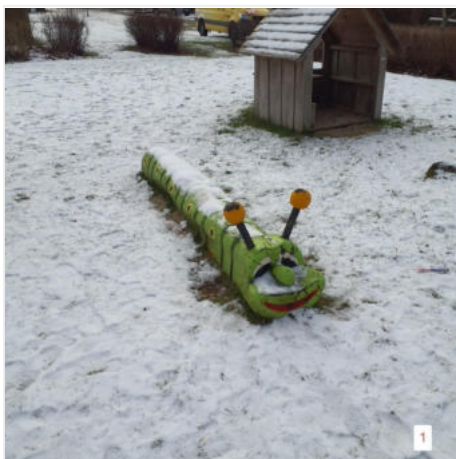

1 - 24. jan 2023, 10:49

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 6

Oversigts Billeder	Sandkasse
Billede nr. 1	
Redskabet er vurderet ud fra følgende:	
DS/EN 1176-1:2017 - generelt	
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse	

Billede nr. 1

Der er ikke konstateret nogen afvigelser i forhold til DS/EN 1176 på synstidspunktet. Udover manglende mærkning.

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:50

Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 7

Oversigts Billeder

Legehus

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 - generelt

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:50



2 - 24. jan 2023, 10:51

Stødområder

Tilstand

Billede nr. 1

Manglende korrigerende vedligeholdelse.

redskabet er i stykker. Brættet er flækket.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:51

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 8

Oversigts Billeder

Karrusell

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-5:2019 – Karruseller

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

1 - 24. jan 2023, 10:52

Stødområder

Billede nr. 1

Redskaber bør udformes således, at der ikke kan samle sig vand. Terrænet omkring karrusellen bør reguleres så karrusellen ikke står et hul.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.1 – Generelt (Udformning og fremstilling)

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

1 - 24. jan 2023, 10:54

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Tilstand

Billede nr. 1

Manglende korrigerende vedligeholdelse.

redskabet er i stykker. Leje er defekt eller akslen midten er knækket. karrusellen kan vippe fra side til side.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse.

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:52

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 9

Oversigts Billeder

Legehus

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 - generelt

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:55



2 - 24. jan 2023, 10:56

Stødområder

Tilstand

Afskærmning og klæmfælder

Billede nr. 1, 2 og 3

Mangelfuld forebyggelse af kvælningsulykke.

Barnets hals kan glide ned i åbningen uden, at hovedet efterfølgende kan følge med.

Mellemrummet er placeret mere end 60 cm over jordniveau, og har en bredde mellem 4,5- og 15,5 cm.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.7.2. – Fastklemning af hoved og hals

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 10:57



2 - 24. jan 2023, 10:57



3 - 24. jan 2023, 10:58

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 10

Oversigts Billeder

Billede nr. 1

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 - generelt

DS/EN 1176-7:2020- Drift og vedligeholdelse

Billede nr. 1

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48



1 - 24. jan 2023, 11:03

Stødområder

1 Tekst

Tekst

Tilstand.

Billede nr. 1

Der mangler efterspænding af fastgørelse elementer. klatre sten på klatrevæggen sidder løs.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

Tilstand

Billede nr. 2

Udstikkende dele i det rum, som brugeren optager, skal afrundes med en radius på mindst 3 mm i afrundingen, hvis de stikker mere end 8 mm frem. Her er møtrikken ikke afrundet tilstrækkeligt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 3 og 4

Redskabet er angrebet af råd flere steder.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 5

Ståltøve der anvendes til klatretøve og klatrenet og hængetøve mm, skal være beklædt med tråd så der ikke slides direkte på stålwirerne i rebet. Her tovet så slidt at der slides direkte på stålwirerne.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 4.2.12.4- Ståltøve.

Billede nr. 6


Der mangler en prop til afdækning af møtrik. Der er flere steder hvor der mangler en prop end den viste.

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3


Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 25. jan 2023, 10:48

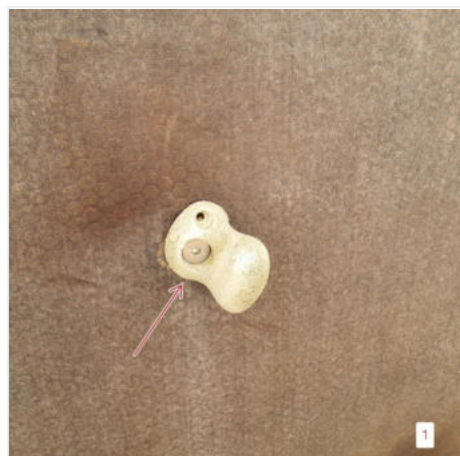


1 - 24. jan 2023, 11:04

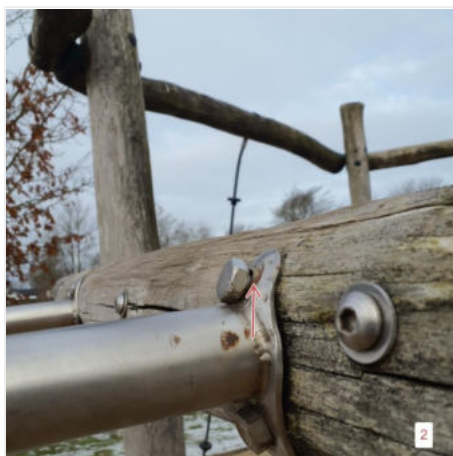


2 - 24. jan 2023, 11:05




3 - 24. jan 2023, 11:05

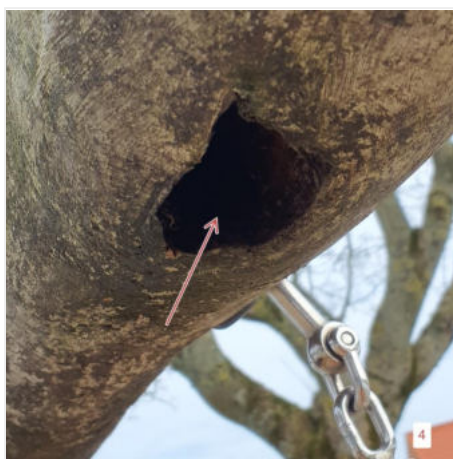

4 - 24. jan 2023, 11:06

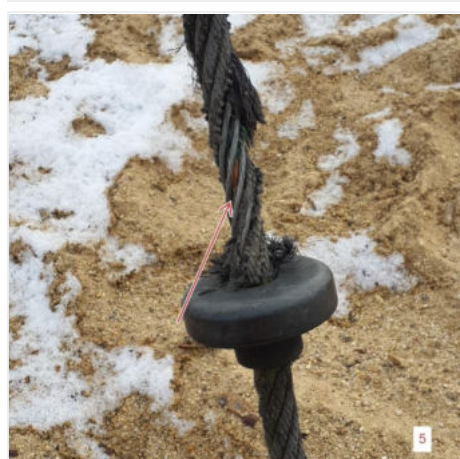

5 - 24. jan 2023, 11:07

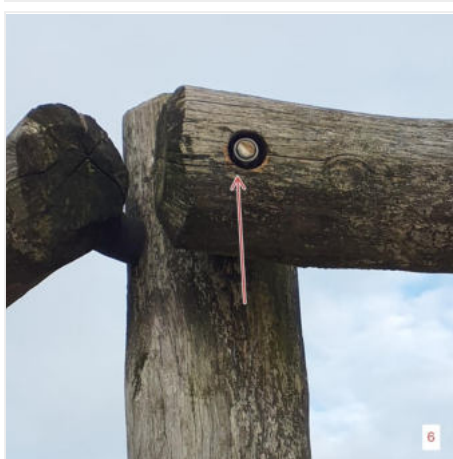

6 - 24. jan 2023, 11:08

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 24. jan 2023, 11:10

Emne 11

Oversigts Billeder

Stødområder

Tilstand

Afskærmning og klemfælder

Dalux Field

Udskrevet 25. jan 2023, 10:51
Per Graversen

Sikkerhedsniveau	
Emne 12	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 13	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 14	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 15	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 16	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 17	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 18	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 19	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Dalux Field	

Emne 20

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 21

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 22

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 23

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 24

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 25

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 26

Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Emne 27

Oversigts Billeder	
--------------------	--

89780-2023-LP1 89780 - Ellebæk Ejerlaugh 3

Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 28	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 29	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 30	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	