

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport.

Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2017 serien og DS/EN 1176-11 fra 20117, EN 1176:2017 serien samt DS/EN 1176-5.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i EN 1176-1 annek D.

Der er ikke foretaget statistiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 annek A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 annek H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 annek B og C, DS/EN 1176-6 annek B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt.


Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til En 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt.

Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Projekt	Private legepladser Holstebro kommune	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	29. nov 2021, 14:38
GPS-koordinat	56.3755, 8.57054	Ændret af	Per Graversen
		Ændret	6. dec 2021, 09:55
		Status	Afsluttet

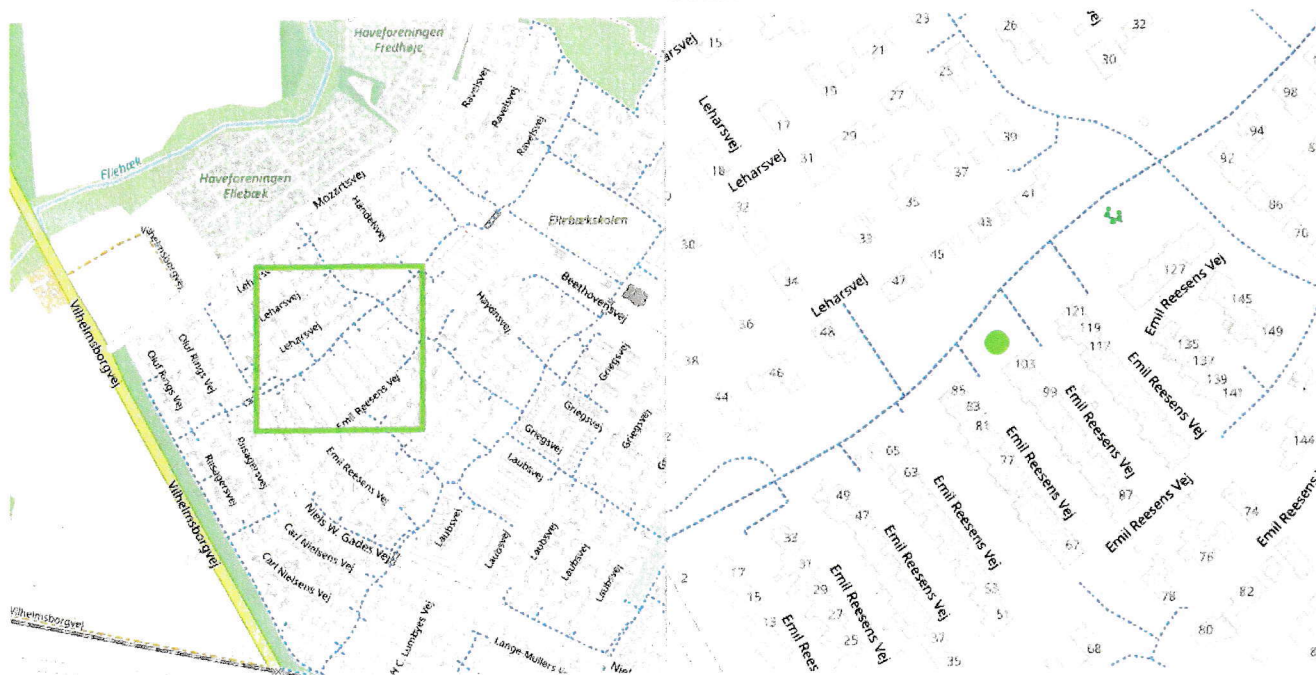

Dato for inspektion

29-11-2021

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:38

Lokation

På det grønne område nær Emil Reesens Vej 103

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

Legeplads navn:

Den lille legeplads.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

Legepladsen er gennemgået med en fra institutionen

Nej

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:38

Navn på person fra institution

Redskab

Gynger

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold


86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-12017 punkt 4.2.7.6 Fastklemning af fingre.

8 mm dorn må ikke kunne låse sig fast, det kan den her. På billedet ses afprøvning med prøvedorn. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

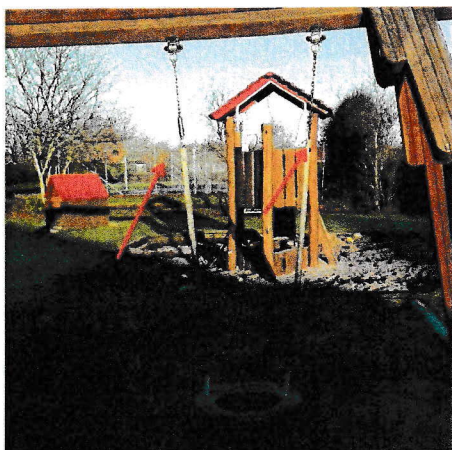

1 - 29. nov 2021, 14:33

Sandkasse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Legetårn

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-1: 2017 punkt 4.2.9.2 Trapper.

Trapper med en fri faldhøjde over 60 cm skal overholde kravene til sideafskærmning og faldværn. Her mangler der sideafskærmning på trappen. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55



1 - 29. nov 2021, 14:37

Hængebro

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Rutschebane


86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.

Legeredskaberne ligger i rutsjebanens faldområde/stødområde som er 2 m målt ud fra enden af rutsjebanens udløbsområde og 1 m til hver side fra kanten af udløbsområdet. Disse redskaber må ikke være der da brugeren af rutsjebanen kan komme til skade på disse. Det er u hensigtsmæssigt at sandkasse leg foregår i et andet legeredskabes faldområde/stødområde, da de så optager det rum som en eventuelt bruger kan falde ned i. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

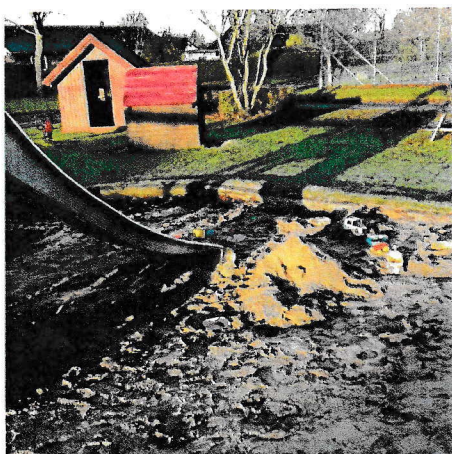

1 - 29. nov 2021, 14:38

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Trapper, stiger

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Klatrenet, tov

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Kravlerør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Svævebane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Legehus

Faldunderlag

86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Tilstand/Vedligehold


Bord sider løs, råd i konstruktionen. Billed nr 1.

Der er råd i taget,. Billed nr 2

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish.

Der må ikke være skarpe kanter. Spær enderne er skarpe, det er ikke sjovt at rende hovedet i mod dem. Billed nr. 3 og 4


Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

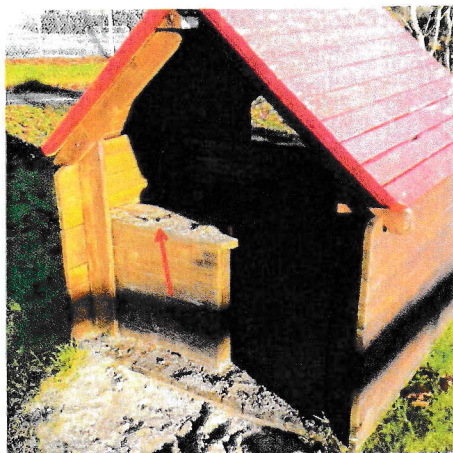

1 - 29. nov 2021, 14:21



2 - 29. nov 2021, 14:23

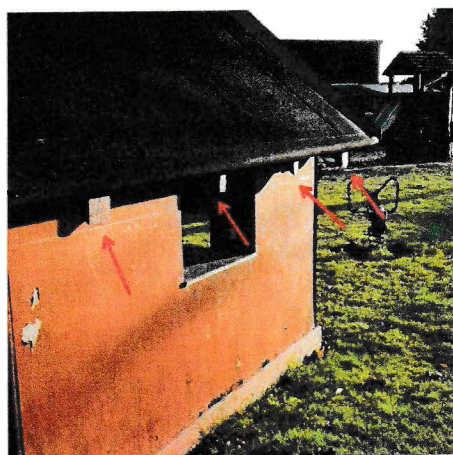

3 - 29. nov 2021, 14:25



4 - 29. nov 2021, 14:25

Afskærmning og klemfælder

Vippe, dyr

86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2 Generelt.

Der må ikke kunne samle sig vand under redskabet med mindre at redskabet er konstrueret til leg med vand. Der kan stå vand i hullerne under vippefyrene. Billed nr 1,2 og 3.


Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55



1 - 29. nov 2021, 14:27



2 - 29. nov 2021, 14:28

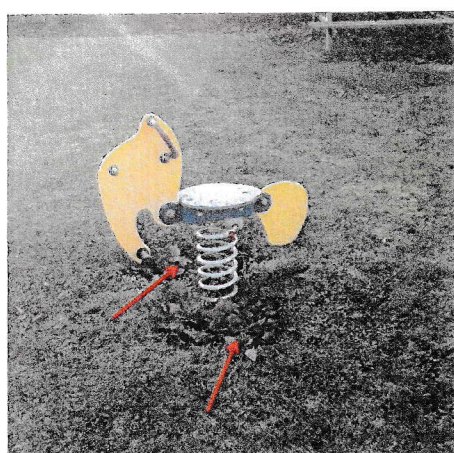

3 - 29. nov 2021, 14:29

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176 -1:2017 punkt 4.1.4 metaller.

Metaller der skaller af i flager skal være behandlet så de er vejrbestandige. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55



1 - 29. nov 2021, 14:26

Afskærmning og klemfælder

Kolbøttestativ

Dalux Field

Udskrevet 6. dec 2021, 15:06
 Steffen Hansen

86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Armgangstativ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Balancebum

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Klatrestativer

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Klatretræ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Pavillon

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Karruseller

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Tarzanbane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Multibane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Rutcherør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Diverse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Opsummering af sikkerhedseftersyn

86826-2021-LP2 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Legeredskabet overholder ikke dansk standard, afstande, mål, sikkerhed

Gynger, Legehus, Rutschebane,
 Trapper, stiger, Vippe, dyr

Flere af redskaberne mangler mærkning.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.
2. Redskabet identifikation og fremstillings år
3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.
4. Et nulpunkt. Se billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55



1 - 6. dec 2021, 09:53

Legeredskabet bør udskiftes eller renoveres

Natur legeredskaber skal være afbarket og med afrundet kanter

Rutschebane. Mangler start og slut område og siddeområde

Status på Legeplads

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:55

Kvittering

Kvittering for deltagelse fra institution/skole