

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Projekt	Private legepladser Holstebro kommune	Oprettet af	Per Graversen
Sagsnr.	XXXX	Oprettet	29. nov 2021, 14:19
		Ændret af	Per Graversen
		Ændret	6. dec 2021, 09:10
		Status	Afsluttet

Dato for inspektion

29-11-2021

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

Lokation

På det grønne område nær Emil Reesens vej 121 7500 Holstebro

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Legeplads navn:

Den store legeplads.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Legepladsen er gennemgået med en fra institutionen

Nej

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Navn på person fra institution

Redskab

Gynger

Faldunderlag

EN/DS 1176 - 2:2017 punkt 4.10.2 Mål på faldrum og stødområde.

Faldområdet/stødområdet er 21 cm for kort til den ene side og der mangler stødabsorberende underlag i de sidste 21 cm.

Faldområdet/stødområdet er beregnet til at skal være mindst 382,79 cm, målt fra midt gynges til hver side i gyngereetningen. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:36

Tilstand/Vedligehold


Beslag løs. Der er to ekstra huller i beslaget, hvor der skal skrues en skrue igennem så det sikres at beslaget ikke rotere. Disse skruer mangler eller er på vej ud. Billed nr 1,2,3 og 4.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

86826-2021-LP1 86826 - Eliebæk Ejerlaug 3




1 - 29. nov 2021, 13:49

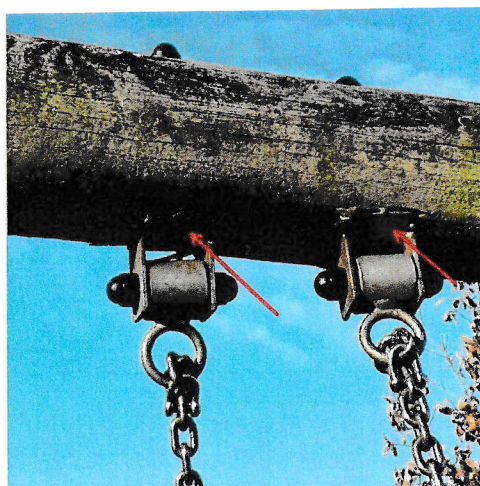

2 - 29. nov 2021, 13:49



3 - 29. nov 2021, 13:49

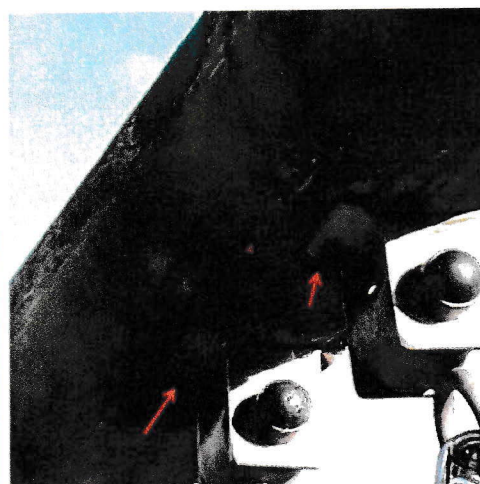

4 - 29. nov 2021, 13:49




5 - 29. nov 2021, 13:49

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.7.6 Fastklemning af fingre.
8 dorn må ikke kunne låse sig fast det kan den her. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

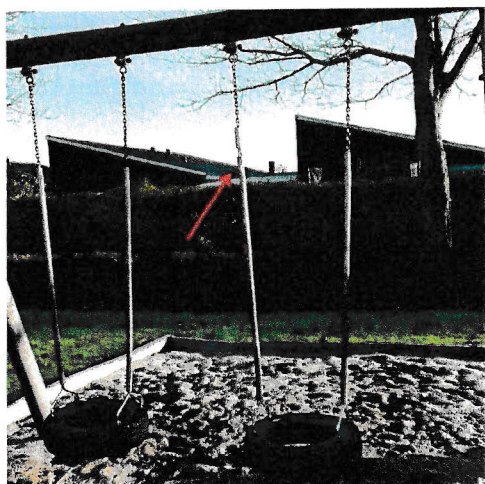

1 - 29. nov 2021, 13:44

Sandkasse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Mangler nok lidt sand. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:19



1 - 29. nov 2021, 13:30

Afskærmning og klemfælder

Legetårn

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Hængebro

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Rutschebane

Dalux Field


Udskrevet 6. dec 2021, 15:06
Steffen Hansen

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2.8.5 Beskyttelse mod skader som følge af stødområdets underlag.
Skarpkantede sten i faldområdet. Gmmimåtterne skal være fri for små sten. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

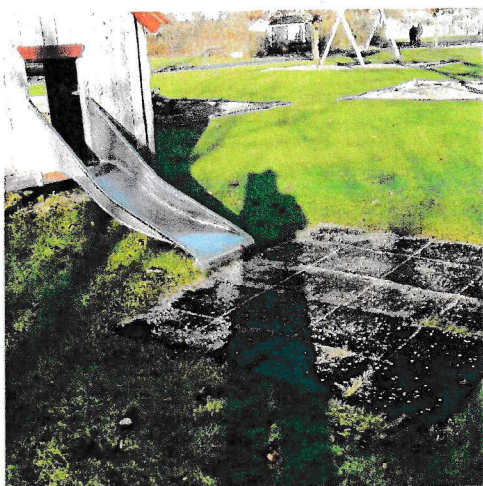

1 - 29. nov 2021, 13:26

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Trapper, stiger

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Klatretræ, tov

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Kravlerør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Svævebane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Legehus

Faldunderlag

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3


Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish.


Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8 mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 1

Der er ikke konstateret afvigelser i forhold til EN/DS 1176-1:2017 På synstidspunktet. Billed nr 2

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

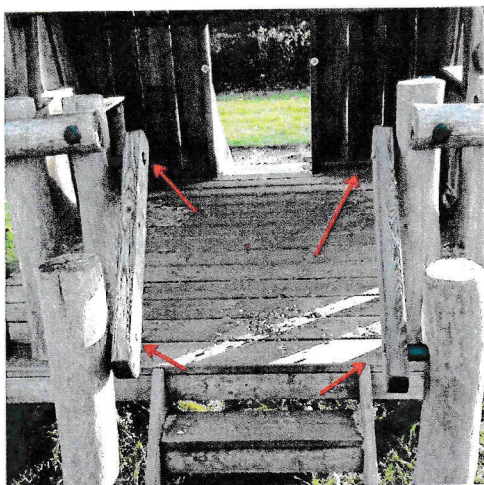

1 - 29. nov 2021, 13:25

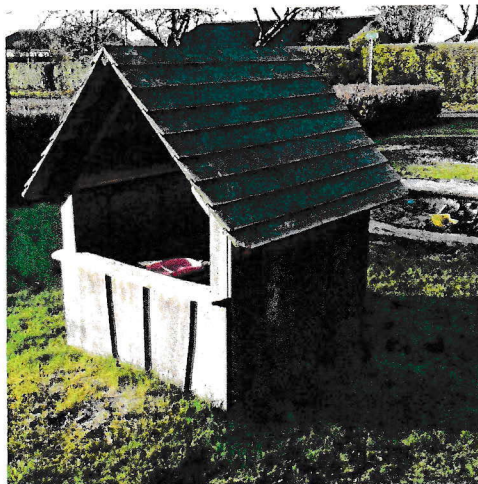

2 - 29. nov 2021, 13:29

Afskærmning og klemfælder

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals ø.

Hoved og halsklemfælde. Redskabet lukkes straks og må først åbnes når fejlen er udbedret Billed nr 1, 2 og 3

Hovedklemfælde. Hvis den lille dorn C kan gå igennem skal den store prøvedorn D med diameter 23 cm også kunne gå igennem hullet. På billedet ses afprøvning med prøvedorn C. Redskabet lukkes straks og må først åbnes når fejlen er udbedret. Billed nr 4

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55


86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3




1 - 29. nov 2021, 13:19



2 - 29. nov 2021, 13:19

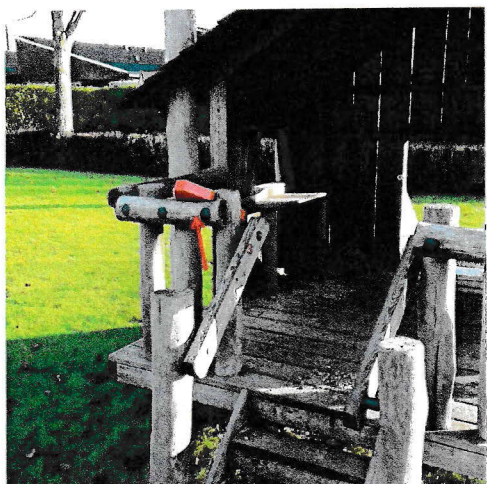

3 - 29. nov 2021, 13:20

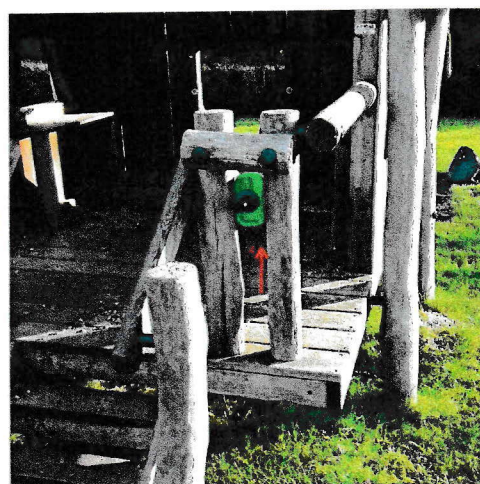

4 - 29. nov 2021, 13:23

Vippe, dyr

Faldunderlag

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.1 Generelt.


Alle dele af legeredskaber skal udformes således at der ikke kan stå vand i dem, med mindre det er hensigten.

Her kan der stå vand i de bildæk der er monteret på vippen. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 7 Mærkning.

Redskabet er ikke mærket korrekt. Og der mangler et nulpunkt på redskabet. Billed nr 1.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

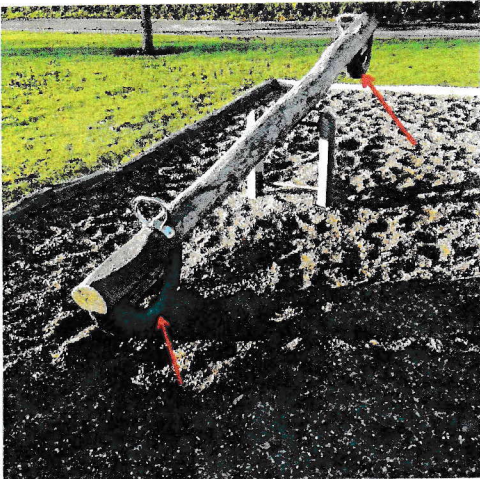

1 - 29. nov 2021, 14:09

Afskærmning og klemfælder

Kolbøttestativ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Armgangstativ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Balancebum

Faldunderlag


86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish

Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for til skadekomst. Det vurderes at stå fladerne på trædestubene er for ru, Billed nr 1, 2.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

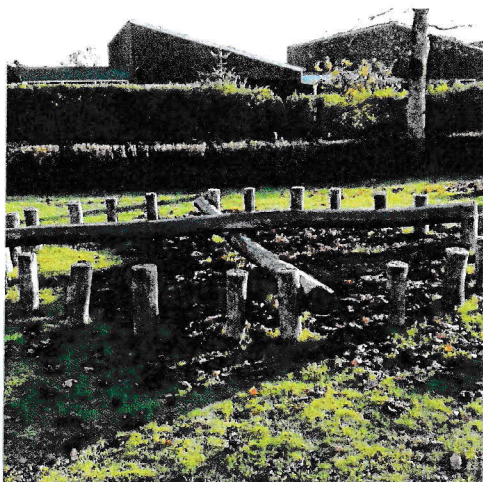

1 - 29. nov 2021, 13:53



2 - 29. nov 2021, 13:53

Afskærmning og klemfælder

Klatrestativer

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

EN/DS 1176-7:2020 punkt 5.1 Installation.

Enkelte af klatrestene sider løse. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish

Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 2.

Hjørner og kanter og Udstikkende dele skal afrundes med en mindste radius på 3mm i afrundningen. Billed nr 2

Råd i flere af overliggerne. Disse overligger skal holdes under skærpet tilsyn så det sikres at den nødvendige styrke er tilstede. Der er kun foretaget test af overliggerens styrke ved fysik afprøvning. På billedet ses afprøvning med skruetrækker den føres ca. 8 cm ind i stammen. Billed nr 3 og 4

EN/DS 1176-1:2017 punkt 4.2.5 Redskabers finish


Møtrikker og bolthoveder der stikker mere end 8mm frem skal afrundes eller proppes af. Billed nr 5

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3



1 - 29. nov 2021, 13:56

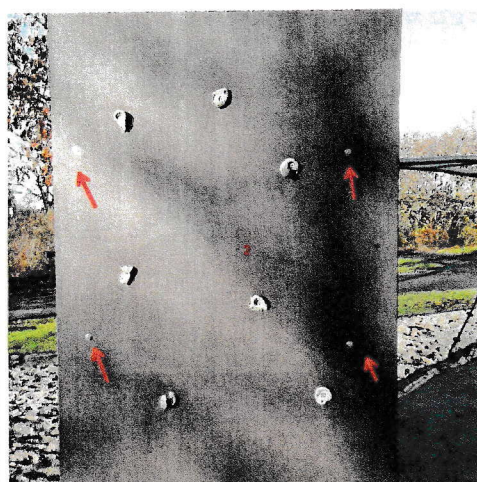

2 - 29. nov 2021, 13:57



3 - 29. nov 2021, 14:00



4 - 29. nov 2021, 14:01



5 - 29. nov 2021, 14:03

Afskærmning og klemfælder

Klatretræ

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Pavillon

Dalux Field

Udskrevet 6. dec 2021, 15:06
Steffen Hansen

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Karruseller

Faldunderlag

EN/DS 1176-1:2017 Punkt 4.2 Generelt.

Redskaber skal konstrueres således at der ikke kan stå vand i dem eller ved dem, det vurderes at der kan stå vand inde omkring karrusellen da karrausellen er placeret i et hul. Det omkring liggende terræn bør reguleres så faldunderlaget har fald væk fra karrusellen. Billed nr 1

EN/DS 1176-1:2017 punkt 7. Mærkning.

Redskabet er ikke mærket korrekt i forhold til punkt 7.. Billed nr 1.

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 14:18

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Tarzanbane

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Multibane

Faldunderlag

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Tilstand/Vedligehold

Mangler et net. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 29. nov 2021, 14:40



1 - 29. nov 2021, 14:40

Afskærmning og klemfælder

Rutcherør

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Afskærmning og klemfælder

Diverse

Faldunderlag

Tilstand/Vedligehold

Der er ikke konstateret afvigelser i forhold til EN/DS 1176-1:2017 På synstidspunktet. Billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 08:55



1 - 29. nov 2021, 13:31

Afskærmning og klemfælder

Opsummering af sikkerhedseftersyn

86826-2021-LP1 86826 - Ellebæk Ejerlaug 3

Legeredskabet overholder ikke dansk standard, afstande, mål, sikkerhed

Nogle af redskaberne mangler mærkning.

Alle redskab skal være mærket tydeligt og holdbart så det kan ses fra jord niveau.

1. Producentens navn og adresse.
2. Redskabet identifikation og fremstillings år
3. Denne Europæiske standards nummer og udgivelses år dvs. EN 1176-1:2017.
4. Et nulpunkt. Se billed nr 1

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Balancebum, Gynger, Karuseller,
Klatrestativer, Legehus,
Rutschebane



1 - 6. dec 2021, 08:55

Legeredskabet bør udskiftes eller renoveres

Natur legeredskaber skal være afbarket og med afrundet kanter

Rutschebane. Mangler start og slut område og siddeområde

Status på Legeplads

Ændret af Per Graversen, 6. dec 2021, 09:10

Kvittering

Kvittering for deltagelse fra institution/skole